Art.-Nr: AGR009ML
Markeringslys Sentraliserte systemer Veggmontering, Sentral strømforsyning (ML), CPS, 50m, IP40, Pressstøping av sink, hvit



Moderne sink-trykkstøpt redningstegnlampe for veggmontering, for merking av rednings- og rømningsveier.

Den tilhører lampefamilien i A-serien, som tilbyr løsninger for alle typer installasjoner og ble premiert German Design Award for sin ensartede, rette design.

Styring og overvåking via sentralt strømforsyningssystem. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.

CE


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/AGR009ML

TEKNISKE DATA

Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Veggmontering
Leseravstand	50m
Piktogram	Individuelt n.a
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Zinc die-cast
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE
Beskyttelsesklasse	2
System	Sentraliserte systemer
Overvåkning	Central power supply (ML)
Nødrift	CPS
Batteri	/
Driftsmodus	Individuell lysveksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	216 V

Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	6,1 W
Ytelse BS	1,1 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	73 mm
Bredde	517 mm
Høyde	296 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	2.52
Vekt inkludert emballasje	3.17
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Ja
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260659565794

TEKNISK TEGNING

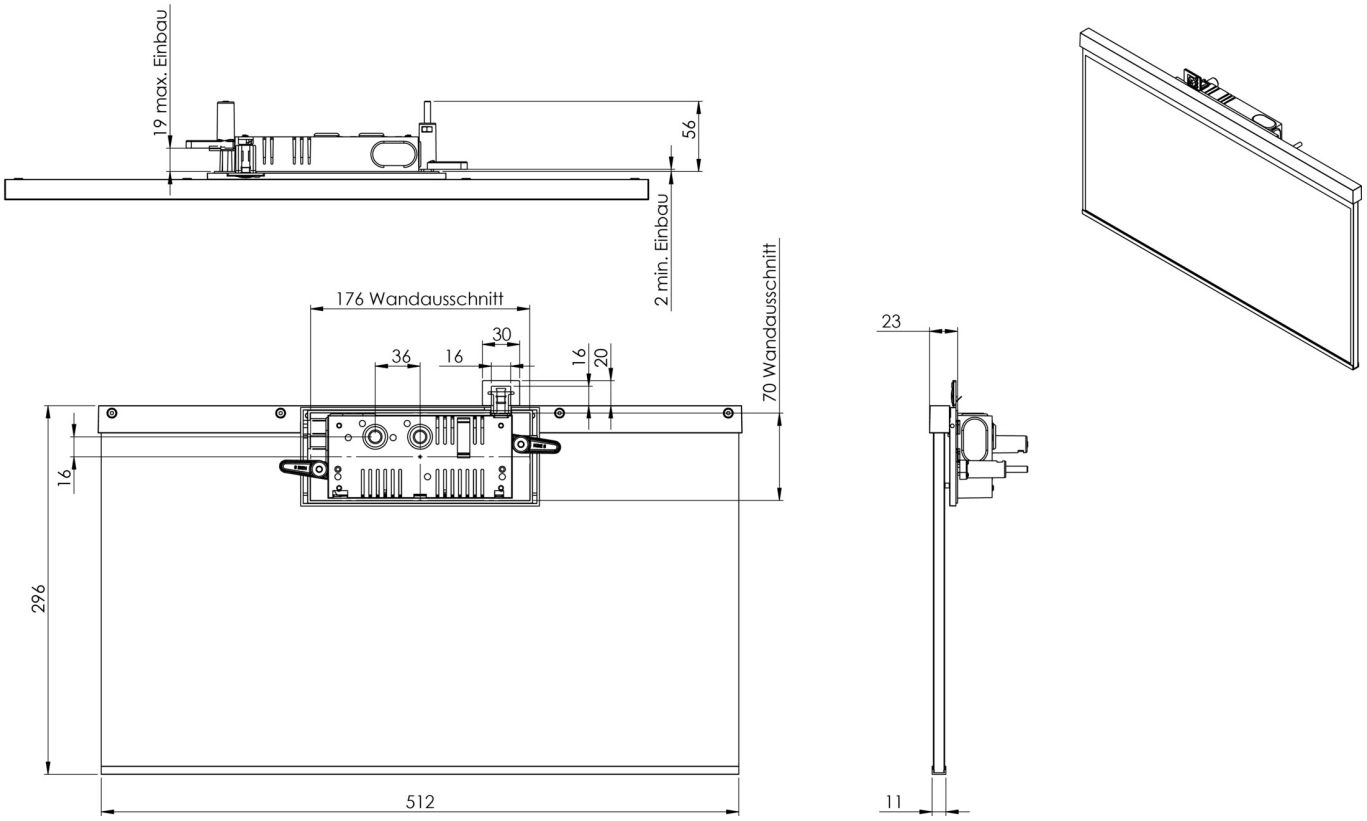

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk in-speksjonsbok	Vedlikehold-sinnsats	fjernvedlike-hold	maks. lys	Individuell lys-overvåking
AGR009ML-AZ		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	RAL 7016	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt
AGR009ML-E		Sentral strøm-forsyning (ML)	Sentral strøm-forsyning	Edelstahl	€€€	Ja	lav	Ja	1920 kroner per system	sentralt

Fra: 02.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.