RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KMB411WB-SW-3P
Sikkerhetslys Enkelt batteri
Skinnesystem, Trådløs Basic (WB), 1 time, IP54, Plast, Svart



Kompakt sikkerhetslampe for belysning av rømnings- og redningsveier med prismatisk deksel for optimal lysfordeling. Dette er muliggjort av de hvite SMD LED-ene med høy effekt, som også har en lang levetid på rundt 50 000 timer. Leveres for tilkobling til sentrale batterianlegg og som enkeltbatterilampe. Med den valgfrie monteringsrammen kan lampen elegant innfelles i taket.

Husfarge i sort RAL 9005

Trådløs styring og overvåking for små installasjoner på opptil 50 lamper med Wireless Basic. Ønsket piktogram (pil høyre, venstre, topp eller bunn) er inkludert i leveringsomfanget som standard.


Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/KMB411WB-SW-3P

TEKNISKE DATA

Type armatur	Sikkerhetslys
Monteringstype	Skinnesystem
Piktogram	Nei
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	Polycarbonate
Farge på huset	Svart
IP-beskyttelse)	IP54
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Beskyttelsesklasse	2
System	Enkelt batteri
Overvåkning	Wireless Basic (WB)
Nødrift	1 time
Batteri	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V

Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-10 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	250 mm
Bredde	34 mm
Høyde	50 mm
Vekt	0.55
Vekt inkludert emballasje	0.62
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	190 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4262483020555

TEKNISK TEGNING

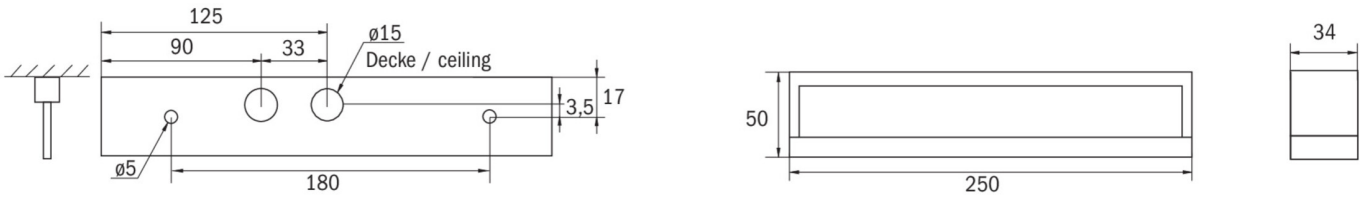

TILBEHØRSLISTE

KME-EB - Monteringsramme

BALL1 - Ballbeskyttelseskurv

KMBE - Betongpusskasse

BALLPLX-KMB - Ballbeskyttelseshette

KMBFH - Individuell innretting for optimal belysning av rømningsveier – 249 x 40 mm

LFPN3216.01 - Batteri

Fra: 13.11.2026 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.