
Art.-Nr: WEF029-AZ
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural encastré, Sans surveillance, CPS, IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite

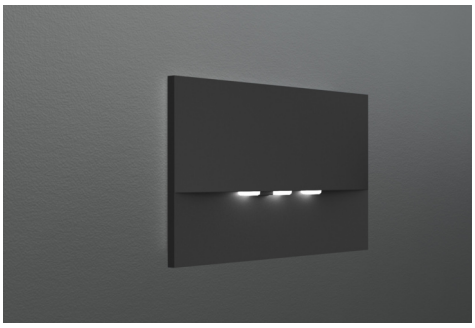

Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré. Il est prévu pour un montage dans des boîtes d'interrupteur doubles conventionnelles, le cadre de montage pouvant être aligné sur la boîte. L'écran en zinc moulé sous pression est monté sans fixation visible de l'extérieur.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WEF029-AZ


DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation permanente
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	100-254 V

Puissance max.	3,9 W
Puissance DS	3,9 W
Puissance BS	0 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	20 mm
Largeur	161 mm
Hauteur	107 mm
Longueur de montage	155 mm
Largeur de montage	82 mm
Hauteur de montage	70 mm
Poids	0.45
Poids, emballage inclus	0.48
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	420 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682141507

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

DESSIN TECHNIQUE

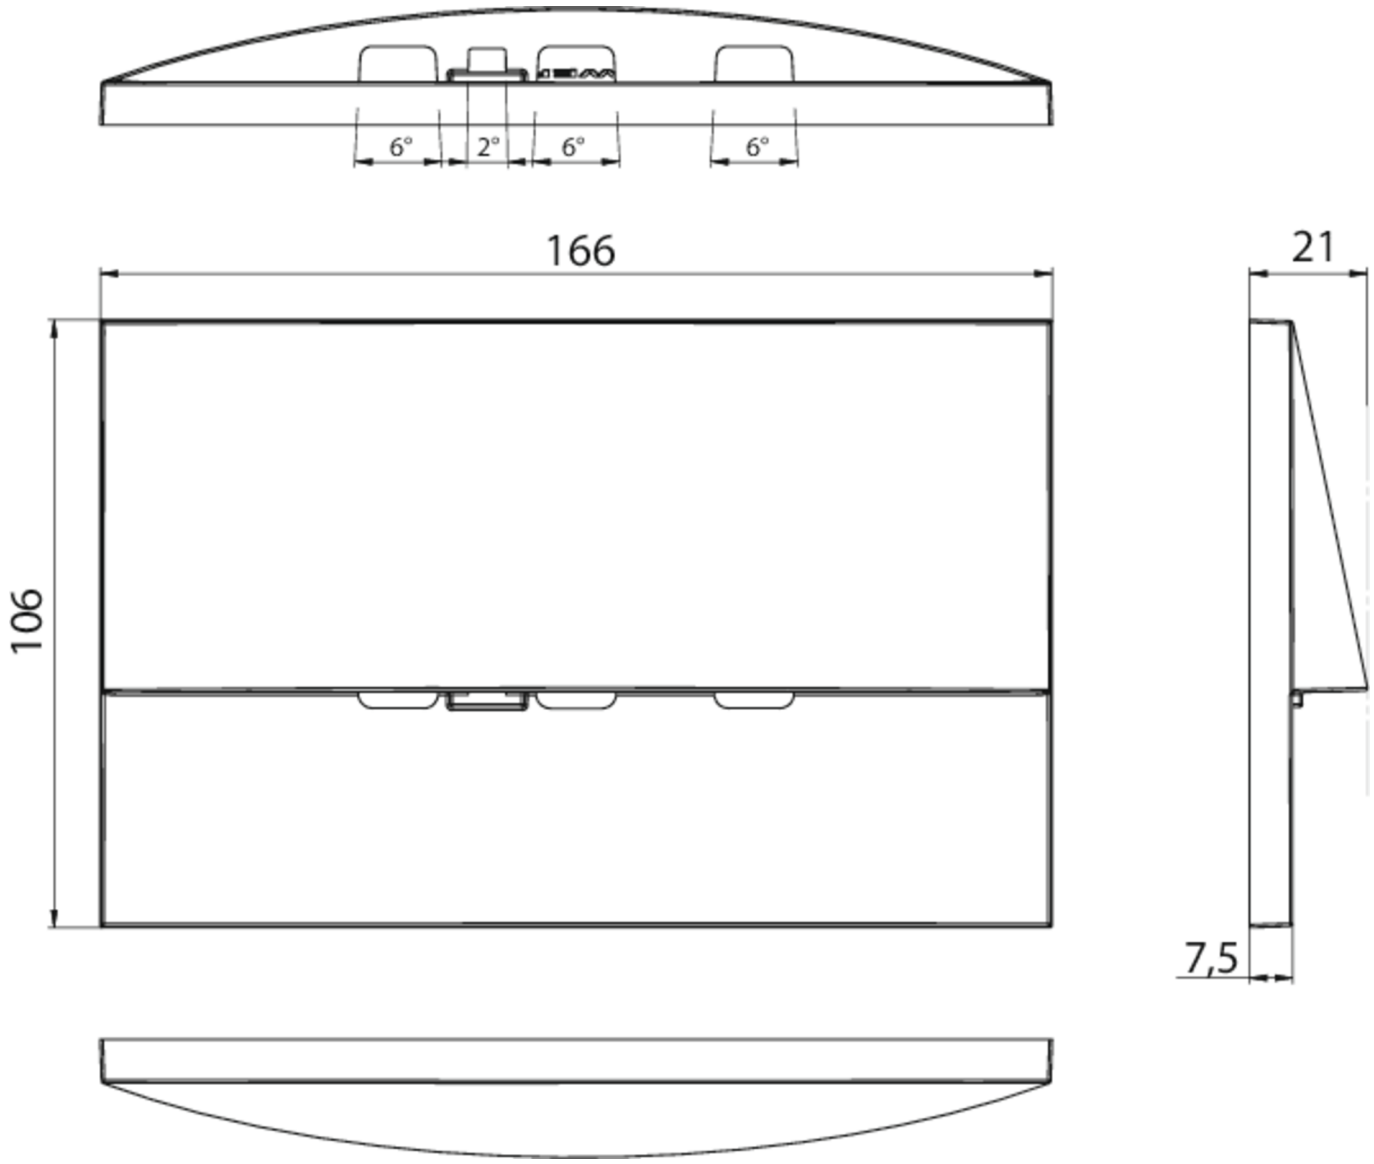
6°
2°
6°
6°
166
106
21
7,5

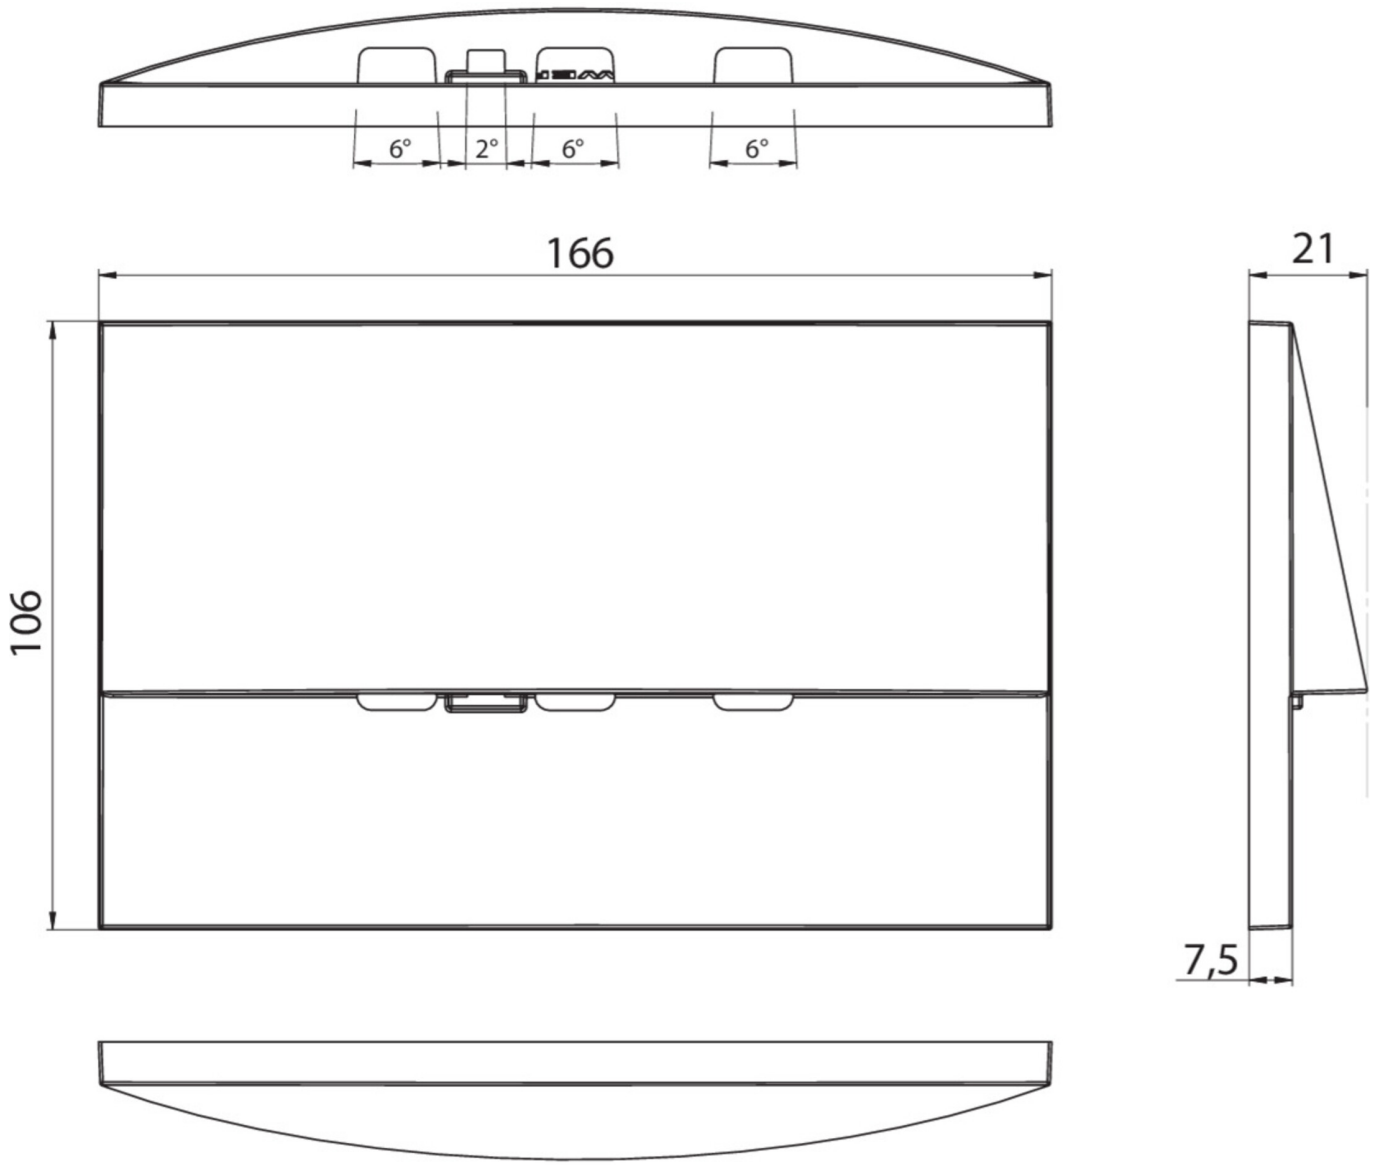

Au: 11.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.